

# Inbetriebnahme und Erhaltung der Elekterspindel

---

Vor Inbetriebnahme und Einbau der Elekterspindel empfehlen wir Ihnen die Einhaltung der folgenden Regeln:

- Lagern Sie die Elekterspindel ordnungsgemäß verpackt an einem trockenen Ort, mit einer nicht kondensierten, relativen Luftfeuchtigkeit von etwa 5% - 15% und in einem Temperaturbereich von 10°C bis 55°C.
- Vor der Installation bitte auf Sauberkeit der Elekterspindel achten.  
Die Welle von Hand um einige Umdrehungen drehen, um dass in den Laufbahnen enthaltene Fett, gleichmäßig zu verteilen.
- Außerdem sollte folgendes Neustartverfahren, bei einer Lagerung länger als 6 Monate, durchgeführt werden:

## **Neustartverfahren**

<b>Drehzahl</b>	<b>Einzelzykluszeit (min.)</b>
25% Höchstgeschwindigkeit	30
50% Höchstgeschwindigkeit	15
75% Höchstgeschwindigkeit	15
100% Höchstgeschwindigkeit	10